

**TOMAHAWK™ 375 AIR**S'applique aux machines dont le numéro de code est : **11579****La sécurité dépend de vous**

Le matériel de soudage et de coupage à l'arc Lincoln est conçu et construit en tenant compte de la sécurité. Toutefois, la sécurité en général peut être accrue grâce à une bonne installation... et à la plus grande prudence de votre part. **NE PAS INSTALLER, UTILISER OU RÉPARER CE MATÉRIEL SANS AVOIR LU CE MANUEL ET LES MESURES DE SÉCURITÉ QU'IL CONTIENT.** Et, par dessus tout, réfléchir avant d'agir et exercer la plus grande prudence

**MANUEL DE L'OPÉRATEUR****LINCOLN®  
ELECTRIC**

Copyright © Lincoln Global Inc.

• World's Leader in Welding and Cutting Products •

• Sales and Service through Subsidiaries and Distributors Worldwide •

Cleveland, Ohio 44117-1199 U.S.A. TEL: 216.481.8100 FAX: 216.486.1751 WEB SITE: [www.lincolnelectric.com](http://www.lincolnelectric.com)

## AVERTISSEMENT

LE COUPAGE ou GOUGEAGE AU PLASMA peut être dangereux.

**SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES CONTRE LES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES. ÉLOIGNER LES ENFANTS. LES PERSONNES QUI PORTENT UN STIMULATEUR CARDIAQUE DEVRAIENT CONSULTER LEUR MÉDECIN AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.**

Prendre connaissance des caractéristiques de sécurité suivantes. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la sécurité, on recommande vivement d'acheter un exemplaire de la norme Z49.1, de l'ANSI auprès de l'American Welding Society, P.O. Box 350140, Miami, Florida 33135 ou la norme CSA W117.2

**S'ASSURER QUE LES ÉTAPES D'INSTALLATION, D'UTILISATION, D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION NE SONT CONFIÉES QU'À DES PERSONNES QUALIFIÉES.**



### LES CHOCS ÉLECTRIQUES peuvent être mortels.

1.a. Les circuits de l'électrode et de retour (ou masse) sont sous tension quand la source de courant est en marche. Ne pas toucher ces pièces sous tension les mains nues ou si l'on porte des vêtements mouillés. Porter des gants isolants secs et ne comportant pas de trous.

- 1.b. Lorsque la source d'alimentation fonctionne, des tensions supérieures à 250 volts sont produites, créant un risque potentiel de choc électrique grave pouvant même être fatal.
- 1.c. S'isoler de la pièce et de la terre en utilisant un moyen d'isolation sec. Pour couper ou gouger dans des endroits humides, sur des structures métalliques telles que sols, grilles ou échafaudages, et en position assise ou couchée, s'assurer que l'isolation est de dimensions suffisantes pour couvrir entièrement la zone de contact physique avec la pièce et la terre.
- 1.d. Toujours s'assurer que le câble de retour est bien connecté au métal coupé ou gougé. Le point de connexion devrait être le plus près possible de la zone coupé ou gougé.
- 1.e. Raccorder la pièce ou le métal à couper ou gouger à une bonne prise de terre.
- 1.f. Tenir la torche plasma le câble et la pince à soudage dans un bon état de fonctionnement. Remplacer l'isolation endommagée.
- 1.g. Ne jamais tremper l'électrode dans l'eau pour la refroidir ni couper ou gouger au plasma dans ou sous l'eau.
- 1.h. Quand on travaille au-dessus du niveau du sol, se protéger contre les chutes en cas de choc.
- 1.i. Opérer l'arc pilote avec prudence. L'arc pilote peut brûler l'opérateur ou d'autres personnes et même transpercer les vêtements de sécurité.
- 1.j. Voir également les points 4c et 6.



### LES FUMÉES ET LES GAZ peuvent être dangereux.

3.a. Le soudage peut produire des fumées et des gaz dangereux pour la santé. Éviter d'inhaler ces fumées et ces gaz. Quand on coupe ou gouge, tenir la tête à l'extérieur des fumées. Utiliser un système de ventilation ou d'évacuation

suffisant au niveau de l'arc pour évacuer les fumées et les gaz de la zone de travail. **Quand on coupe ou gouge au plasma sur de l'acier au plomb ou cadmié ainsi que d'autres métaux ou revêtements qui produisent des fumées très toxiques, limiter le plus possible l'exposition et au-dessous des valeurs limites d'exposition (TLV) en utilisant une ventilation mécanique ou par aspiration à la source. Dans les espaces clos ou dans certains cas à l'extérieur, un appareil respiratoire peut être nécessaire. Des précautions supplémentaires sont également nécessaires quand on soude sur l'acier galvanisé.**

- 3.b. Le fonctionnement de l'appareil de contrôle des vapeurs de coupage ou gougeage au plasma est affecté par plusieurs facteurs y compris l'utilisation et le positionnement corrects de l'appareil, son entretien ainsi que la procédure de soudage et l'application concernées. Le niveau d'exposition aux limites décrites par OSHA PEL et ACGIH TLV pour les ouvriers doit être vérifié au moment de l'installation et de façon périodique par la suite afin d'avoir la certitude qu'il se trouve dans l'intervalle en vigueur.
- 3.c. Ne pas utiliser d'appareil à couper ou gouger au plasma dans les endroits à proximité des vapeurs d'hydrocarbures chlorés provenant des opérations de dégraissage, de nettoyage ou de pulvérisation. La chaleur et le rayonnement de l'arc peuvent réagir avec les vapeurs de solvant pour former du phosgène, gaz très toxique, et d'autres produits irritants.
- 3.d. Les gaz de protection utilisés pour le coupage ou le gougeage au plasma peuvent chasser l'air et provoquer des blessures graves voire mortelles. Toujours utiliser une ventilation suffisante, spécialement dans les espaces clos pour s'assurer que l'air inhalé ne présente pas de danger.
- 3.e. Read and understand the manufacturer's instructions for this equipment and follow your employer's safety practices.



### LE RAYONNEMENT DE L'ARC peut brûler.

2.a. Utiliser des lunettes de sécurité et un casque équipé d'un filtre et de plaques appropriées filtrant adéquat et protège-oculaire pour se protéger les yeux contre les étincelles et le rayonnement de l'arc quand on « observe ou travaille avec le coupage ou gougeage à l'arc plasma. Les lunettes, le casque et la lentille du filtre doivent être conformes aux normes ANSI Z87.1.

- 2.b. Utiliser des vêtements et des gants adéquats en tissu ignifugé pour se protéger et protéger les aides contre le rayonnement de l'arc.
- 2.c. Protéger les autres employés à proximité en utilisant des paravents ininflammables convenables et/ ou les avertir de ne pas regarder l'arc et de ne pas s'exposer au rayonnement de l'arc ni aux projections ni au métal chaud.



### LES ÉTINCELLES DE COUPAGE peuvent provoquer un incendie ou une explosion.

4.a. Enlever les matières inflammables de la zone de coupage ou gougeage au plasma. Si ce n'est pas possible, les recouvrir pour empêcher que les étincelles de coupage ou gougeage au plasma ne les atteignent. Les étincelles et projections de coupage ou gougeage au plasma peuvent facilement s'infiltrer dans les petites fissures ou ouvertures des zones environnantes. Éviter de couper ou gouger près des conduites hydrauliques. On doit toujours avoir un extincteur à portée de la main.


- 4.b. Quand on doit utiliser des gaz comprimés sur les lieux de travail, on doit prendre des précautions spéciales pour éviter les dangers. Se référer à la "Sécurité pour le Soudage et le Coupage" (ANSI Z49.1) et les consignes d'utilisation relatives au matériel.

- 4.c. Quand on ne soude ou gouge pas, s'assurer qu'aucune partie du circuit de l'électrode ne touche la pièce ou la terre. Un contact accidentel peut produire une surchauffe et créer un risque d'incendie.
- 4.d. Ne pas couper ou gouger des réservoirs, des fûts ou des contenants sans avoir pris les mesures qui s'imposent pour s'assurer que ces opérations ne produiront pas des vapeurs inflammables ou toxiques provenant des substances à l'intérieur. Elles peuvent provoquer une explosion même si elles ont été «nettoyées». For information, purchase "Recommended Safe Practices for the Preparation for Welding and Cutting of Containers and Piping That Have Held Hazardous Substances", AWS F4.1 from the American Welding Society (see address above).
- 4.e. Mettre à l'air libre les pièces moulées creuses ou les contenants avant de gouger, de couper ou de chauffer. Elles peuvent exploser.
- 4.f. Ne pas remplir de carburant les appareils à moteur dans des zones de coupage ou gougeage au plasma.
- 4.g. Les étincelles et les projections sont expulsées de l'arc plasma. Porter des lunettes de sécurité, des protections pour les oreilles et des vêtements de protection exempts d'huile comme des gants en cuir, une chemise épaisse, un pantalon sans revers, des chaussures montantes et un casque ou autre pour se protéger les cheveux. Utiliser des bouche-oreilles quand on coupe ou gouge hors position ou dans des espaces clos. Toujours porter des lunettes de sécurité avec écrans latéraux quand on se trouve dans la zone de coupage ou gougeage.
- 4.h. Connecter le câble de retour à la pièce le plus près possible de la zone de coupage ou gougeage. Si les câbles de retour sont connectés à la charpente du bâtiment ou à d'autres endroits éloignés de la zone de coupage ou gougeage cela augmente le risque que le courant passe dans les chaînes de levage, les câbles de grue ou autres circuits auxiliaires. Cela peut créer un risque d'incendie ou surchauffer les chaînes de levage ou les câbles et entraîner leur défaillance.
- 4.i. Lire et appliquer la Norme NFPA 51B "pour la Prévention des Incendies Pendant le Soudage, le Coupage et d'Autres Travaux Impliquant de la Chaleur", disponible auprès de NFPA, 1 Batterymarch Park, PO Box 9101, Quincy, Ma 022690-9101.



## Pour des Appareils à Puissance ÉLECTRIQUE.

- 6.a. Couper l'alimentation d'entrée en utilisant le disjoncteur à la boîte de fusibles avant de travailler sur le matériel.
- 6.b. Installer le matériel conformément au Code Électrique National des États Unis, à tous les codes locaux et aux recommandations du fabricant.
- 6.c. Mettre à la terre le matériel conformément au Code Électrique National des États Unis et aux recommandations du fabricant.

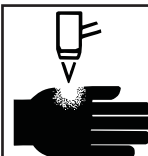

## L'ARC PLASMA peut provoquer des blessures.

- 7.a. Se tenir éloigné de la buse et de l'arc plasma.
- 7.b. Opérer l'arc pilote avec prudence. L'arc pilote peut brûler l'opérateur ou d'autres personnes et même transpercer les vêtements de sécurité.



## LES CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES peuvent être dangereux

- 8.a. Le courant électrique qui circule dans les conducteurs crée des champs électromagnétiques locaux. Le courant de soudage et coupage crée des champs magnétiques autour des câbles et des machines de coupage.
- 8.b. Les champs électromagnétiques peuvent créer des interférences pour les stimulateurs cardiaques, et les soudeurs qui portent un stimulateur cardiaque devraient consulter leur médecin avant d'entreprendre le soudage et coupage.
- 8.c. L'exposition aux champs électromagnétiques lors du de soudage et coupage peut avoir d'autres effets sur la santé que l'on ne connaît pas encore.
- 8d. Les soudeurs devraient suivre les consignes suivantes afin de réduire au minimum l'exposition aux champs électromagnétiques du circuit de de soudage et coupage:
- 8.d.1. Regrouper les câbles d'électrode et de retour. Les fixer si possible avec du ruban adhésif
- 8.d.2. Ne jamais entourer le câble électrode autour du corps.
- 8.d.3. Ne pas se tenir entre les câbles d'électrode et de retour. Si le câble d'électrode se trouve à droite, le câble de retour doit également se trouver à droite.
- 8.d.4. Connecter le câble de retour à la pièce le plus près possible de la zone de soudage et coupage.
- 8.d.5. Ne pas travailler juste à côté de la source de courant de coupage.



## LES BOUTEILLES peuvent exploser si elles sont endommagées.

- 5.a. N'utiliser que des bouteilles de gaz comprimé contenant le gaz de protection convenant pour le procédé utilisé ainsi que des détendeurs en bon état conçus pour les gaz et la pression utilisés. Choisir les tuyaux souples, raccords, etc. en fonction de l'application et les tenir en bon état.
- 5.b. Toujours tenir les bouteilles droites, bien fixées par une chaîne à un chariot ou à support fixe.
- 5.c. On doit placer les bouteilles:
  - Loin des endroits où elles peuvent être frappées ou endommagées.
  - À une distance de sécurité des opérations de soudage à l'arc ou de coupage et de toute autre source de chaleur, d'étincelles ou de flammes.
- 5.d. Ne jamais laisser l'électrode, la torche ou toute autre pièce sous tension toucher une bouteille.
- 5.e. Éloigner la tête et le visage de la sortie du robinet de la bouteille quand on l'ouvre.
- 5.f. Les bouchons de protection des robinets doivent toujours être en place et serrés à la main sauf quand la bouteille est utilisée ou raccordée en vue de son utilisation.
- 5.g. Lire et suivre les instructions sur les bouteilles de gaz comprimé, et le matériel associé, ainsi que la publication P-1 de la CGA "Précautions pour le Maniement en toute Sécurité de Gaz Comprimés dans des Cylindres", que l'on peut se procurer auprès de la Compressed Gas Association, 1235 Jefferson Davis Highway, Arlington, VA22202.

Visitez <http://www.lincolnelectric.com/safety> pour information additionnelle.

# NOTES

## PRÉCAUTIONS DE SÛRETÉ

Pour votre propre protection lire et observer toutes les instructions et les précautions de sûreté spécifiques qui paraissent dans ce manuel aussi bien que les précautions de sûreté générales suivantes:

### Sûreté Pour Soudage A L'Arc

1. Protégez-vous contre la secousse électrique:
  - a. Les circuits à l'électrode et à la pièce sont sous tension quand la machine à souder est en marche. Eviter toujours tout contact entre les parties sous tension et la peau nue ou les vêtements mouillés. Porter des gants secs et sans trous pour isoler les mains.
  - b. Faire très attention de bien s'isoler de la masse quand on soude dans des endroits humides, ou sur un plancher métallique ou des grilles métalliques, principalement dans les positions assis ou couché pour lesquelles une grande partie du corps peut être en contact avec la masse.
  - c. Maintenir le porte-électrode, la pince de masse, le câble de soudage et la machine à souder en bon et sûr état de fonctionnement.
  - d. Ne jamais plonger le porte-électrode dans l'eau pour le refroidir.
  - e. Ne jamais toucher simultanément les parties sous tension des porte-électrodes connectés à deux machines à souder parce que la tension entre les deux pinces peut être le total de la tension à vide des deux machines.
  - f. Si on utilise la machine à souder comme une source de courant pour soudage semi-automatique, ces précautions pour le porte-électrode s'appliquent aussi au pistolet de soudage.
2. Dans le cas de travail au dessus du niveau du sol, se protéger contre les chutes dans le cas où on reçoit un choc. Ne jamais enrouler le câble-électrode autour de n'importe quelle partie du corps.
3. Un coup d'arc peut être plus sévère qu'un coup de soliel, donc:
  - a. Utiliser un bon masque avec un verre filtrant approprié ainsi qu'un verre blanc afin de se protéger les yeux du rayonnement de l'arc et des projections quand on soude ou quand on regarde l'arc.
  - b. Porter des vêtements convenables afin de protéger la peau de soudeur et des aides contre le rayonnement de l'arc.
  - c. Protéger l'autre personnel travaillant à proximité au soudage à l'aide d'écrans appropriés et non-inflammables.
4. Des gouttes de laitier en fusion sont émises de l'arc de soudage. Se protéger avec des vêtements de protection libres de l'huile, tels que les gants en cuir, chemise épaisse, pantalons sans revers, et chaussures montantes.
5. Toujours porter des lunettes de sécurité dans la zone de soudage. Utiliser des lunettes avec écrans latéraux dans les zones où l'on pique le laitier.

6. Eloigner les matériaux inflammables ou les recouvrir afin de prévenir tout risque d'incendie dû aux étincelles.
7. Quand on ne soude pas, poser la pince à un endroit isolé de la masse. Un court-circuit accidentel peut provoquer un échauffement et un risque d'incendie.
8. S'assurer que la masse est connectée le plus près possible de la zone de travail qu'il est pratique de le faire. Si on place la masse sur la charpente de la construction ou d'autres endroits éloignés de la zone de travail, on augmente le risque de voir passer le courant de soudage par les chaînes de levage, câbles de grue, ou autres circuits. Cela peut provoquer des risques d'incendie ou d'échauffement des chaînes et des câbles jusqu'à ce qu'ils se rompent.
9. Assurer une ventilation suffisante dans la zone de soudage. Ceci est particulièrement important pour le soudage de tôles galvanisées plombées, ou cadmiées ou tout autre métal qui produit des fumées toxiques.
10. Ne pas souder en présence de vapeurs de chlore provenant d'opérations de dégraissage, nettoyage ou pistolage. La chaleur ou les rayons de l'arc peuvent réagir avec les vapeurs du solvant pour produire du phosgène (gas fortement toxique) ou autres produits irritants.
11. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la sûreté, voir le code "Code for safety in welding and cutting" CSA Standard W 117.2-1974.

## PRÉCAUTIONS DE SÛRETÉ POUR LES MACHINES À SOUDER À TRANSFORMATEUR ET À REDRESSEUR

1. Relier à la terre le châssis du poste conformément au code de l'électricité et aux recommandations du fabricant. Le dispositif de montage ou la pièce à souder doit être branché à une bonne mise à la terre.
2. Autant que possible, l'installation et l'entretien du poste seront effectués par un électricien qualifié.
3. Avant de faire des travaux à l'intérieur de poste, la débrancher à l'interrupteur à la boîte de fusibles.
4. Garder tous les couvercles et dispositifs de sûreté à leur place.

# Merci

d'avoir choisi un produit de QUALITÉ Lincoln Electric. Nous tenons à ce que vous soyez fier d'utiliser ce produit Lincoln Electric ... tout comme nous sommes fiers de vous livrer ce produit.

## POLITIQUE D'ASSISTANCE AU CLIENT

Les activités commerciales de The Lincoln Electric Company sont la fabrication et la vente d'appareils de soudage de grande qualité, les pièces de rechange et les appareils de coupage. Notre défi est de satisfaire les besoins de nos clients et de dépasser leur attente. Quelquefois, les acheteurs peuvent demander à Lincoln Electric de les conseiller ou de les informer sur l'utilisation de nos produits. Nous répondons à nos clients en nous basant sur la meilleure information que nous possédons sur le moment. Lincoln Electric n'est pas en mesure de garantir de tels conseils et n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces informations ou conseils. Nous dénisons expressément toute garantie de quelque sorte qu'elle soit, y compris toute garantie de compatibilité avec l'objectif particulier du client, quant à ces informations ou conseils. En tant que considération pratique, de même, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité par rapport à la mise à jour ou à la correction de ces informations ou conseils une fois que nous les avons fournis, et le fait de fournir ces informations ou conseils ne crée, ni étend ni altère aucune garantie concernant la vente de nos produits.

Lincoln Electric est un fabricant sensible, mais le choix et l'utilisation de produits spécifiques vendus par Lincoln Electric relève uniquement du contrôle du client et demeure uniquement de sa responsabilité. De nombreuses variables au-delà du contrôle de Lincoln Electric affectent les résultats obtenus en appliquant ces types de méthodes de fabrication et d'exigences de service.

Susceptible d'être Modifié - Autant que nous le sachons, cette information est exacte au moment de l'impression. Prière de visiter le site [www.lincolnelectric.com](http://www.lincolnelectric.com) pour la mise à jour de ces info

## **Veillez examiner immédiatement le carton et le matériel**

Quand ce matériel est expédié, son titre passe à l'acheteur dès que le transporteur le reçoit. Par conséquent, les réclamations pour matériel endommagé au cours du transport doivent être faites par l'acheteur contre la société de transport au moment de la réception.

Veillez inscrire ci-dessous les informations sur l'identification du matériel pour pouvoir s'y reporter ultérieurement. Vous trouverez cette information sur la plaque signalétique de votre machine.

Produit \_\_\_\_\_

Numéro de Modèle \_\_\_\_\_

Numéro e code / Code d'achat \_\_\_\_\_

Numéro de série \_\_\_\_\_

Date d'achat \_\_\_\_\_

Lieu d'achat \_\_\_\_\_

Chaque fois que vous désirez des pièces de rechange ou des informations sur ce matériel, indiquez toujours les informations que vous avez inscrites ci-dessus.

## **Inscription en Ligne**

- Inscrivez votre machine chez Lincoln Electric soit par fax soit sur Internet.
- Par fax : Remplissez le formulaire au dos du bon de garantie inclus dans la paquet de documentation qui accompagne cette machine et envoyez-le en suivant les instructions qui y sont imprimées.
- Pour une inscription en Ligne: Visitez notre **WEB SITE [www.lincolnelectric.com](http://www.lincolnelectric.com)**. Choisissez "Support", puis "Enregistrez votre produit». S'il vous plaît remplir le formulaire et envoyer votre inscription.

**Lisez complètement ce Manuel de l'Opérateur** avant d'essayer d'utiliser cet appareil. Gardez ce manuel et maintenez-le à portée de la main pour pouvoir le consultez rapidement. Prêtez une attention toute particulière aux consignes de sécurité que nous vous fournissons pour votre protection. Le niveau d'importance à attacher à chacune d'elle est expliqué ci-après :

## **⚠ AVERTISSEMENT**

Cet avis apparaît quand on **doit suivre scrupuleusement** les informations pour éviter les **blessures graves** voire mortelles.

## **⚠ ATTENTION**

Cet avis apparaît quand on **doit suivre** les informations pour éviter les **blessures légères** ou **les dommages du matériel**.

<b>Installation</b> .....	<b>Section A</b>
Spécifications Techniques.....	A-1
Mesures De Sécurité.....	A-2
Choix D'un Emplacement Approprié.....	A-2
Empilage.....	A-2
Inclinaison.....	A-2
Protection Contre Les Interférences De Haute Fréquence.....	A-2
Branchements Electriques D'entrée.....	A-2
Branchements D'entrée Du Gaz.....	A-3
Branchements De Sortie.....	A-3
Torche.....	A-3
Compresseur Intégré.....	A-3
<hr/>	
<b>Fonctionnement</b> .....	<b>Section B</b>
Mesures De Sécurité.....	B-1
Description Du Produit.....	B-1
Température De Préchauffage Pour Le Coupage Plasma.....	B-1
Responsabilité De L'utilisateur.....	B-2
Caractéristiques Opérationnelles et Contrôle.....	B-2
Fonctionnalités De Conception Et Avantages.....	B-2
Capacité De Coupage.....	B-3
Durée De Vie Du Matériel De Réserve.....	B-3
Limites.....	B-4
Contrôles Et Réglages.....	B-4, B-5
Procédé De Coupage.....	B-5, B-6
Discussion Sur L'arc Pilote.....	B-7
Recommandations Concernant Les Procédures.....	B-7
Général.....	B-7
Suggestions pour Obtenir Davantage d'Utilité du Système de la TOMAHAWK™ 375 AIR.....	B-8
Configurations de pièce de torche.....	B-9
<hr/>	
<b>Entretien</b> .....	<b>Section D</b>
Mesures De Sécurité.....	D-1
Entretien De Routine.....	D-1
Entretien Périodique.....	D-1
<hr/>	
<b>Dépannage</b> .....	<b>Section E</b>
Mesures De Sécurité.....	E-1
Comment Utiliser Le Guide De Dépannage.....	E-1
Signaux d'erreur.....	E-2
Guide De Dépannage.....	E-2 à E-7
<hr/>	
<b>Diagrammes De Câblage</b> .....	<b>Section F</b>
Diagramme De Câblage.....	F-1
<hr/>	
<b>Liste de Pièces</b> .....	<b>Annexe</b>
TOMAHAWK™ 375 AIR.....	P-624 Series
Torche.....	P-210-V

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - TOMAHAWK™ 375 AIR

## ENTRÉE - MONOPHASÉE 60 HERTZ

Tension Normale

208V, 230V ±10% / 1 / 60Hz

## SORTIE NOMINALE À 40° C

<u>Facteur de Marche</u>	<u>COURANT AMPS</u>	<u>TENSION VOLTS</u>
100%	13 A	85,2 VDC
60%	18 A	87,2 VDC
35%	25 A	90 VDC

## SORTIE

<u>Registre de Courant</u>	<u>Tension de Circuit Ouvert</u>	<u>Courant Pilote</u>
10-25 Amps	460 VDC	12 Amps

## DÉBIT DE GAZ REQUIS

70 PSI @ 125-200 SCFH  
( 5 Bar. @ 80±20 LITRES/MINUTE)

## PRESSION D'ADMISSION DE GAZ REQUISE

80 à 110 PSI  
(6 Bar. à 7.5 Bar.)

## TAILLES DE FILS D'ENTRÉE ET DE FUSIBLES RECOMMANDÉES

Pour toutes les applications de coupage au plasma  
Sur la base du Code Électrique National des États-Unis  
Température Ambiante de 30°C ou Inférieure

Sortie	Tension d'Entrée c.a. à 60 Hz	Taille de la Prise du Cordon d'Alimentation	Fusible (Super Lag) Disjoncteur (à Retardement)	Dactylographiez S, SO, ST, STO ou corde extra-dure d'entrée d'utilisation. Tailles AWG (IEC)	
				2 Fils d'Alimentation d'Entrée	1 Fil de Terre
25 A	230V-1Ø 208V-1Ø	6-50P	20 AMPS	#12 (3.3 mm <sup>2</sup> )	#12 (3.3 mm <sup>2</sup> )

## DIMENSIONS PHYSIQUES

<u>Hauteur</u>	<u>Largeur</u>	<u>Profondeur</u>	<u>Poids y Compris Câble de Torche</u>
15,2 in. 385 mm	8,5 in. 215 mm	18.9 in. 480 mm	40 - 40,8 lbs. 18-18,5 kg.

## INTERVALLES DE TEMPÉRATURES

INTERVALLE DE TEMPÉRATURE DE FOCTIONNEMENT	INTERVALLE DE TEMPÉRATURE D'ENTREPOSAGE-
-10°C à +40°C	10°C à +40°C



Lire cette section d'« Installation » dans sa totalité avant de commencer l'installation de la TOMAHAWK™ 375 AIR.

## MESURES DE SÉCURITÉ

### ⚠ AVERTISSEMENT

#### LES CHOCS ÉLECTRIQUES PEUVENT ÊTRE MORTELS.



- Seul le personnel qualifié est autorisé à réaliser cette installation.
- Couper la puissance d'entrée au niveau de l'interrupteur de déconnexion ou de la boîte à fusibles et décharger les condensateurs d'entrée avant de travailler à l'intérieur de l'appareil.
- Ne pas toucher les pièces sous alimentation électrique.
- Placer l'interrupteur d'Alimentation de la TOMAHAWK™ 375 AIR sur la position ÉTEINTE pour brancher le cordon d'alimentation sur la puissance d'entrée.

## CHOIX D'UN EMPLACEMENT APPROPRIÉ

Placer la TOMAHAWK™ 375 AIR dans un endroit où l'air propre et frais circule librement vers l'intérieur et l'extérieur par les événements latéraux. La saleté, la poussière et les corps étrangers pouvant être attirés dans la machine doivent être réduits au minimum. Ne pas tenir compte de ces précautions pourrait avoir pour conséquence des températures de fonctionnement excessives et des arrêts de la machine pour cause de dommage.

De l'air propre et sec ou du nitrogène doivent être fournis à la TOMAHAWK™ 375 AIR lorsque de l'air externe est utilisé. La présence d'huile dans l'air représente un problème sérieux et doit être évitée. La pression d'alimentation doit se trouver entre 80 et 150 psi. Le débit est d'environ 4,0 cfm (113 l/min.). si ces précautions ne sont pas prises, il peut en résulter des températures de fonctionnement excessives ou des dommages sur la torche.

## EMPILAGE

La TOMAHAWK™ 375 AIR ne peut pas être empilée.

## INCLINAISON

La TOMAHAWK™ 375 AIR doit être placée sur une surface nivelée stable de telle sorte qu'elle ne bascule pas.

## PROTECTION CONTRE LES INTERFÉRENCES DE HAUTE FRÉQUENCE

La TOMAHAWK™ 375 AIR fonctionne avec un mécanisme de Démarrage au Toucher pour faire démarrer l'arc, ce qui élimine les émissions de haute fréquence en provenance de la machine en comparaison avec les générateurs de haute fréquence à éclateurs et à transistors. Il est cependant important de ne pas oublier que ces machines peuvent être utilisées dans un environnement où fonctionnent d'autres générateurs de haute fréquence. Les mesures suivantes permettent de minimiser l'interférence de haute fréquence sur la TOMAHAWK™ 375 AIR.

- (1) Vérifier que le châssis de l'alimentation soit branché sur une bonne prise de terre. La masse de la terminale de la pièce ne raccorde PAS le châssis de la machine à la terre.
- (2) Maintenir la pince de soudage isolée des autres pinces de soudage qui reçoivent de la haute fréquence.
- (3) Si la pince de soudage ne peut pas être isolée, tenir la pince le plus loin possible des branchements des autres pinces de soudage.
- (4) Lorsque la machine est enfermée dans un bâtiment métallique, il est recommandé d'installer plusieurs bonnes masses enfoncées dans la terre sur la périphérie de l'immeuble.

Si ces procédures d'installation recommandées ne sont pas suivies, il peut en résulter un mauvais fonctionnement de la TOMAHAWK™ 375 AIR ou même des dommages sur les éléments du système de contrôle ou de l'alimentation.

## BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES D'ENTRÉE

La TOMAHAWK™ 375 AIR a une tension d'entrée nominale de 208 VAC et 230 VAC. Avant d'installer la machine, vérifier que la tension de l'alimentation d'entrée, la phase et la fréquence soient identiques à celles spécifiées sur la plaque signalétique de la machine.

- Les branchements de la TOMAHAWK™ 375 AIR ne doivent être effectués que par un électricien qualifié. L'installation doit être réalisée conformément aux codes locaux.

Pour une utilisation sur des mécanismes d'entraînement à moteur, tenir compte des restrictions de tirage d'entrée précédentes et des précautions suivantes.

La TOMAHAWK™ 375 AIR peut fonctionner avec des générateurs à moteur tant que la puissance auxiliaire de 230 volts remplit les conditions suivantes :

- La tension de crête de la forme d'onde c.a. doit être inférieure à 400 volts.
- La fréquence de la forme d'onde c.a. doit se trouver entre 55 et 65 Hz..
- La tension efficace de la forme d'onde c.a. doit toujours être supérieure à 208 VAC.

Les mécanismes d'entraînement à moteur Lincoln ci-dessous remplissent ces conditions lorsqu'ils fonctionnent en mode de ralenti à haute vitesse :

Mécanismes d'entraînement à moteur Outback 180, Ranger 225, 250, 250LPG, 305G et 305D.

Mécanismes d'entraînement à moteur Vantage 300, 400, 500 et Air Vantage.

Il n'est pas recommandé de faire fonctionner la TOMAHAWK™ 375 AIR avec des mécanismes d'entraînement à moteur ne remplissant pas ces conditions. De telles combinaisons pourraient placer la source d'alimentation TOMAHAWK™ 375 AIR en surtension.

## BRANCHEMENTS D'ENTREE DU GAZ

(Alimentation en Air Externe)

Alimenter la TOMAHAWK™ 375 AIR avec de l'air comprimé propre ou du nitrogène.

- La pression d'alimentation doit se trouver entre 80 et 110 psi.
- Le débit doit être d'environ 125 - 200 SCFH (80 ±20 L/min)

**NOTE:** La présence d'huile dans l'alimentation en air de la TOMAHAWK™ 375 AIR peut causer des problèmes sérieux. N'utiliser que de l'air propre.

- Du gaz comprimé peut être alimenté soit au travers du dispositif à air fourni avec la machine soit au travers du filetage BSPP de ¼-19 se trouvant sur l'arrière de la machine. Pour utiliser le dispositif à air fourni avec la machine (inclus dans le kit de matériel de réserve), appliquer du ruban adhésif en téflon sur les filetages du dispositif et installer le dispositif dans le port se trouvant à l'arrière de la machine.
- Si on utilise de l'air comprimé, il est fortement recommandé d'installer un filtre en ligne sur la ligne d'alimentation en air en avant de la connexion à air sur la TOMAHAWK™ 375 AIR.
- Il est recommandé d'utiliser un filtre en ligne standard nominal de 5 microns ; cependant, pour de meilleurs résultats, choisir un pré-filtre ayant un régime nominal absolu de 3 microns.

Si aucun filtre avec spécifications n'est disponible, n'importe quel filtre avec 20 microns maximum peut être acceptable. Les éléments du filtre en ligne filtrent généralement l'air avec peu de restriction de sa circulation jusqu'à ce que l'élément soit contaminé à environ 75%. Au-delà, il y aura une chute de pression considérable sur la ligne. Les éléments du filtre doivent être changés lorsqu'une chute de pression de 8 à 10 psi est indiquée ; cependant, pour un fonctionnement idéal de la TOMAHAWK™ 375 AIR, l'élément du filtre doit être changé lorsque la chute de pression atteint 8 psi, ou avant. Prendre soin de choisir un filtre s'adaptant au débit de la TOMAHAWK™ 375 AIR spécifié dans la section d'Installation de ce manuel d'instructions, dans le paragraphe intitulé « Branchements d'Entrée du Gaz ».

**NOTE:** Lorsqu'on utilise du nitrogène provenant d'une bouteille, celle-ci doit être équipée d'un régulateur de pression.

- La pression maximum d'une bouteille de nitrogène vers le régulateur de la TOMAHAWK™ 375 AIR ne doit jamais dépasser 110 psi.
- Installer un tuyau entre le régulateur de la bouteille de nitrogène et l'admission de gaz de la TOMAHAWK™ 375 AIR.

La BOUTEILLE de gaz peut exploser s'il est endommagé.

## ⚠ AVERTISSEMENT



- Maintenir la bouteille de gaz bien droite et enchaînée à un support fixe.
- Tenir la bouteille de gaz éloignée des zones où elle pourrait subir des dommages.
- Ne jamais soulever la machine si une bouteille de gaz y est fixée.
- Ne jamais permettre que la torche touche la bouteille de gaz.
- Tenir la bouteille de gaz éloignée des pièces sous alimentation électrique.
- Pression d'admission maximum : 110 psi.

## BRANCHEMENTS DE SORTIE

### Torche

La AIR de TOMAHAWK™ 375 AIR est envoyé de l'usine avec une bride de torche et de travail de découpage installée. La pince de soudage doit être bien fixée sur la pièce à souder. Si la pièce à souder est peinte ou extrêmement sale, il peut s'avérer nécessaire de mettre le métal à nu afin d'établir une bonne connexion électrique.

### Compresseur Intégré

Cette machine est équipée d'un compresseur intégré lui permettant de fonctionner dans des endroits où une alimentation en air n'est pas disponible. Seule la tension d'entrée est nécessaire ! Le compresseur fournit une pression fixe.

Lire et comprendre cette section dans sa totalité avant de faire fonctionner la machine.

## MESURES DE SÉCURITÉ

### ⚠ AVERTISSEMENT



#### **ELECTRIC SHOCK can kill.**

- Ne pas toucher les pièces sous alimentation électrique ou l'électrode les mains nues ou avec des vêtements humides.
- S'isoler du travail et du sol.
- Toujours porter des gants isolants secs.



#### **LES VAPEURS ET LES GAZ peuvent être dangereux.**

- Maintenir la tête hors des vapeurs.
- Utiliser la ventilation ou un système d'échappement pour évacuer les vapeurs de la zone de respiration.




#### **LES ÉTINCELLES DE SOUDAGE, COUPAGE et GOUGEAGE peuvent provoquer des incendies ou des explosions**

- Tenir les matériaux inflammables éloignés.
- Ne pas souder, couper ou gouger sur des récipients ayant contenu du combustible.



#### **LES RAYONS DES ARCS peuvent causer des brûlures.**

- Porter des protections pour les yeux, les oreilles et le corps.

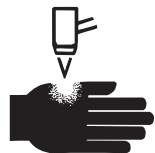

#### **L'ARC PLASMA peut provoquer des blessures**

- Se tenir éloigné de la buse et de l'arc plasma
- Manipuler l'arc pilote avec prudence. L'arc pilote peut brûler l'opérateur ou d'autres personnes et même transpercer les vêtements de sécurité

Suivre les instructions de sécurité supplémentaires décrites au début de ce manuel.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

La TOMAHAWK™ 375 AIR est une source d'alimentation de coupage plasma à courant constant et contrôle continu. Elle fournit des caractéristiques de démarrage supérieures et fiables, une bonne visibilité du coupage et la stabilité de l'arc. Le système de contrôle possède un mécanisme de sécurité afin de garantir que la buse et l'électrode soient en place avant de couper ou de gouger. Ceci est extrêmement important du fait des hautes tensions impliquées.

La TOMAHAWK™ 375 AIR est équipée d'un régulateur d'air et d'une jauge de pression. La machine vient également avec une corde de puissance d'entrée, torche tenue dans la main avec un 10' ; longueur de câble. Le matériel de réserve est compris avec l'achat de chaque TOMAHAWK™ 375 AIR, de sorte que le coupage peut commencer dès que l'appareil est sorti de la boîte. Le matériel de réserve peut également être commandé sous la forme de paquets individuels.

La TOMAHAWK™ 375 AIR démarre l'arc plasma au moyen d'un mécanisme de Démarrage au Toucher simple mais fiable. Ce système élimine la plupart des problèmes de pannes associés aux systèmes de démarrage à haute fréquence.

## TEMPERATURE DE PRÉCHAUFFAGE POUR LE COUPAGE PLASMA

Le contrôle de la température de préchauffage n'est pas nécessaire pour la plupart des applications de coupage ou de gougeage à l'arc plasma. Le contrôle de la température de préchauffage peut s'avérer nécessaire sur des alliages d'acier à forte teneur en carbone et sur de l'aluminium traité à la chaleur pour une meilleure résistance aux fissures et un contrôle de la dureté. Les conditions de travail, les réglementations en vigueur, le niveau d'alliage et d'autres aspects peuvent également demander un contrôle de température de préchauffage. La température de préchauffage minimum suivante est recommandée comme point de départ. Des températures plus élevées peuvent être utilisées en fonction des conditions de travail et/ou des réglementations en vigueur. Si des fissures ou une dureté excessive surviennent sur la face coupée, des températures de préchauffage supérieures peuvent s'avérer nécessaires. La température de préchauffage minimum recommandée pour une épaisseur de plaque maximum de 1/2" (12,7 mm) est de 70°F (21,1°C).

## RESPONSABILITE DE L'USAGER

Du fait que les variables de conception, fabrication, édification et coupage affectent les résultats obtenus en appliquant ce type d'information, la disponibilité technique d'un produit ou d'une structure relève de la responsabilité de l'utilisateur. Des variations telles que la composition chimique de la plaque, l'état de la surface de la plaque (huile, oxydation), l'épaisseur de la plaque, le préchauffage, la trempe, le type de gaz, le débit du gaz et l'équipement peuvent produire des résultats différents de ceux qu'on attendait. Il peut être nécessaires d'effectuer certains ajustements aux procédures afin de compenser des conditions individuelles uniques. Tester toutes les procédures en doublant les conditions sur le terrain réelles.

## FONCTIONNALITES DE CONCEPTION ET AVANTAGES

La conception de la TOMAHAWK™ 375 AIR rend le coupage plasma facile. Cette liste de fonctionnalité de conception et d'avantages aide à comprendre la capacité totale de la machine afin d'en tirer l'usage maximum.

- Conception portable et légère pour usage industriel.
- Contrôle continu, 10 – 25 amps.
- Mécanisme de Démarrage au Toucher fiable pour démarrage de l'arc plasma.
- Réamorçage rapide de l'arc pour le coupage rapide du métal déployé.
- Protection contre la surtension d'entrée.
- Arc pilote temporisé à 3,0 secondes de brillance.
- Section de purge sur le cadran de sortie.
- Régulateur d'air et jauge de pression inclus.
- Séparateur d'eau interne inclus.
- Mécanisme de Pièces-en-Place pour détecter l'installation correcte du matériel et de la torche.
- Temporisation Prégaz / Postgaz. Le Prégaz est éliminé si l'arc est redémarré en Postgaz.
- Protection thermostatique.
- Protection contre la surintensité à semi-conducteur.
- Conception unique d'électrode et de buse pour un refroidissement idéal et une longue durée de vie.

## CAPACITE DE COUPAGE

La TOMAHAWK™ 375 AIR a un régime nominal de 25 amps, à 35% de facteur de marche sur une base de 10 minutes. Si le facteur de marche est dépassé, un protecteur thermique coupe la sortie de la machine jusqu'à ce qu'elle refroidisse à la température normale de fonctionnement.



La Figure B.1 illustre la capacité de coupage de la TOMAHAWK™ 375 AIR pour couper de l'acier doux. (Le graphique fait ressortir l'épaisseur de la coupe par rapport à la vitesse de parcours de la torche avec une douille-entretoise de torche de 0,15").

## DUREE DE VIE DU MATERIEL DE RESERVE

La durée de vie estimée de l'électrode de la TOMAHAWK™ 375 AIR dans des conditions de fonctionnement normales est d'environ 1000 démarrages / coupages. Une érosion de 0,60" est typique de la fin de la vie utile de l'électrode ; cependant, celle-ci peut durer plus longtemps. Un arc vert et erratique indique une avarie définitive de l'électrode et celle-ci doit être changée immédiatement.

Il est recommandé de changer le matériel consommable par jeux complets. (Par exemple : Électrode et Buse). Ceci permettra un meilleur rendement du système de la TOMAHAWK™ 375 AIR.

Figure B.1

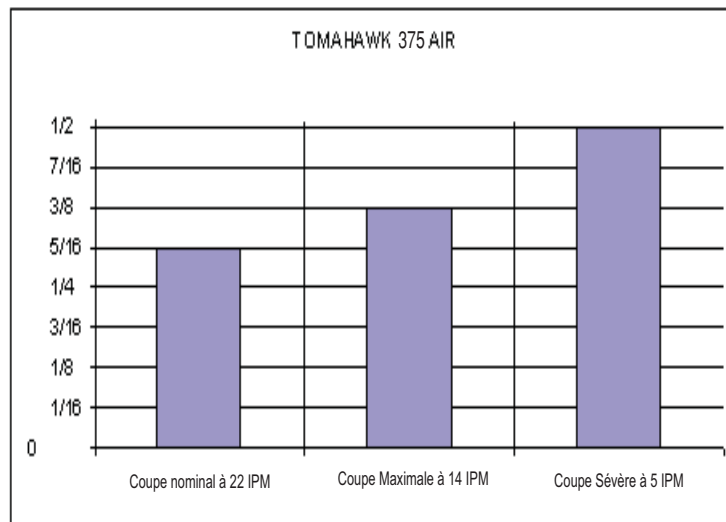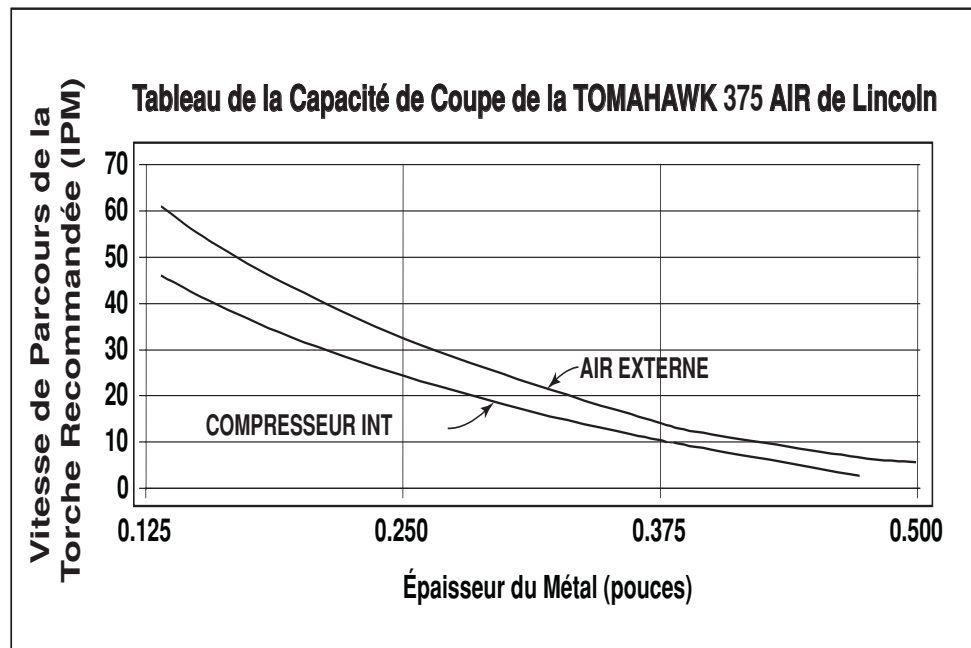

TOMAHAWK™ 375 AIR



## LIMITES

Ne pas dépasser les spécifications de courant de sortie et de facteur de marche de la machine. Ne pas utiliser la TOMAHAWK™ 375 AIR pour dégeler les tuyauteries.

Le coupage continu avec le compresseur interne ne peut être réalisé que pendant 4 minutes environ. Le compresseur est équipé d'un thermostat interne le protégeant contre les surchauffes.

Si l'arc s'éteint tout en coupant utilisant la basse tension d'entrée, celle est au-dessous de 208V, abaissez la pression atmosphérique en ajustant le bouton de régulateur.

## CONTROLES ET REGLAGES

(Figure B.2)

Panneau de contrôle avant de la TOMAHAWK™ 375 AIR.

FIGURE B.2



- 1. Bouton de Courant de Sortie:** Potentiomètre servant à régler le courant de sortie utilisé pendant le coupage. Se reporter à la section de Spécifications Techniques pour de plus amples informations concernant le registre de courant nominal de la machine.

**Purge d'Air :** La fonction de purge d'air est habilitée lorsque le Bouton de Courant de Sortie est tourné à fond dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre. Une temporisation de cinq minutes fait cesser la fonction de purge ; ceci ne survient que si le Bouton de Courant de Sortie demeure en mode de purge pendant une période prolongée

- 2. LED vert d'Alimentation ALLUMÉE / ÉTEINTE :** S'illumine lorsque la machine est ALLUMÉE.
- 3. LED rouge de sortie :** Voir le tableau ci-dessous.
- 4. LED jaune thermique:** Voir le tableau ci-dessous.

LEDs		Description
Sortie (Rouge)	Thermique (Jaune)	
Allumé	Éteint	Le chalumeau est sous énergie.
Allumé	Allumé	<p><b>Erreur de Pièces-en-Place :</b> e bouchon de retenue n'est pas bien fixé.</p> <p>Pour reconstituer la machine :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installez la torche maintenant le chapeau fermement en place.</li> <li>• Attendez 5 secondes; pendant ce temps le rendement et les clignotements de la LED thermique alternativement.</li> <li>• Après 5 secondes la machine est automatiquement reconstituée et prépare pour fonctionner.</li> </ul>
Éteint	Allumé	La machine est surchauffée et la sortie est inhabilitée. Cette situation survient généralement lorsque le facteur de marche de la machine a été dépassé. Laisser la machine allumée pour permettre aux éléments internes de refroidir. Lorsque le LED thermique s'éteint, le fonctionnement normal est à nouveau possible.
Éteint	Clignotement	<b>Erreur de sous-tension d'alimentation :</b> la machine est inhabilitée. Lorsque la puissance revient au registre correct, la machine redémarre automatiquement.
Clignotement	Éteint	<p>Erreur de pression d'air faible.</p> <p>Pour vérifier / ajuster la pression de l'air (voir les valeurs recommandées dans les Spécifications Techniques de ce manuel) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placer la machine en mode de Purge [1].</li> <li>• Vérifier et ajuster la pression de l'air au moyen de la jauge de pression et du bouton du régulateur de la pression de l'air [6].</li> <li>• Si besoin est, vérifier et ajuster aussi la pression de l'air à l'admission en ajustant le compresseur externe.</li> </ul>

**5. Sélection de l'Air Interne / Externe:** Cet interrupteur permet de sélectionner l'alimentation en air. Lorsque la position de Compresseur Interne est sélectionnée, la machine fonctionne au travers du compresseur intégré. Lorsque la position d'Air Externe est sélectionnée, le compresseur interne est complètement inhabilité et la machine fonctionne au travers d'un tuyau d'alimentation en air externe branché sur la connexion d'admission d'air correcte située sur l'arrière de la machine.

### ⚠ AVERTISSEMENT

En fonctionnement avec l'Air Externe, s'assurer de sélectionner la position Air Externe de l'interrupteur afin d'inhabilité complètement le compresseur intégré. Dans le cas contraire, le compresseur pourrait souffrir des dommages du fait de la possibilité d'une pression d'air externe supérieure.

**6. Jauge de Pression d'Air et Bouton du Régulateur:** L'indicateur de Jauge de Pression atmosphérique est fourni avec deux flèches : un blanc et un bleu :



- Mode interne d'Air (compresseur interne): La flèche blanche indique la pression normale que le compresseur interne peut atteindre. Ce point de série de pression est réparé et ne peut pas être ajusté.
- Mode externe d'air (air fourni à partir d'un compresseur externe) : employez la flèche bleue pour placer la pression atmosphérique correcte (pour placer la pression correcte, transformez le bouton de rendement en zone bleue de purge).

Les articles 7 à 10 se trouvent sur l'arrière de la TOMAHAWK™ 375 AIR (Voir la Figure B.3).

- 7. Ventilateur :** Permet le refroidissement de la machine. Lorsque la machine est ALLUMÉE, le ventilateur fonctionne en permanence.
- 8. Interrupteur d'Alimentation :** ALLUME / ÉTEINT la puissance d'entrée de la machine.
- 9. Câble d'entrée :** Raccorde l'appareil sur l'alimentation d'entrée.
- 10. Admission d'Air :** Uniquement en mode de fonctionnement avec Air Externe. Branchement de l'Air Comprimé.

### ⚠ AVERTISSEMENT

De l'air propre et sec doit être fourni à la machine. Un réglage de la pression supérieur à 110 psi (7,5 bar) pourrait endommager le chalumeau. Si ces précautions ne sont pas suivies, il peut en résulter des températures de fonctionnement excessives ou des dommages au chalumeau.


### PROCEDE DE COUPAGE

Pour se préparer à couper, placer la machine aussi près que possible de la pièce à souder. S'assurer d'avoir tout le matériel nécessaire pour terminer le travail et d'avoir pris toutes les mesures de sécurité. Il est important de suivre ces étapes de fonctionnement à chaque fois que la machine est utilisée.

Placer l'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION ALLUMÉ / ÉTEINT de la machine sur la position ÉTEINT.

- Sélectionner l'alimentation en air au moyen de l'interrupteur de sélection de l'AIR.
- Raccorder l'alimentation en air sur la machine, si le mode d'alimentation en air externe est utilisé.
- Allumer l'alimentation principale et placer l'interrupteur d'alimentation de la machine sur la position ALLUMÉ.
  - Le ventilateur démarre.
  - Le circuit de pré-charge fonctionne pendant 3 secondes puis le LED vert d'alimentation s'illumine.

FIGURE B.3

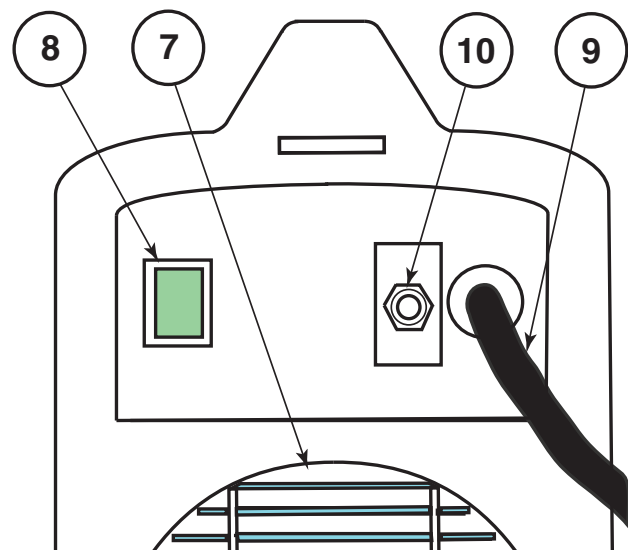


- Fixer la pince du fil de travail sur la pièce à souder avant de couper.
- Régler le bouton de contrôle du courant de sortie sur la position maximum pour obtenir une vitesse de coupage supérieure et moins de formation de scories. Diminuer le courant, si on le souhaite, pour réduire la largeur du trait de chalumeau (coupe), la zone affectée par la chaleur, ou la vitesse de parcours.


**Note:** Si le disjoncteur saute pendant le coupage à des ampérages plus élevés, diminuer l'ampérage de coupage sur l'appareil, ou fournir un circuit d'entrée avec une capacité de courant supérieure.

- Faire tourner le bouton de sortie dans la zone de purge pour vérifier ou ajuster la pression du gaz. Ôter le bouchon du régulateur de pression puis le tourner pour régler la pression.
  - Ajuster le régulateur de gaz sur 75-80 psi (0,50-0,55 Mpa).
  - Faire tourner le bouton de sortie pour quitter la zone de purge.
  - Le gaz se ferme immédiatement. La jauge de pression peut indiquer une augmentation de la pression après que l'air se soit éteint, mais cela est normal. Ne PAS rétablir la pression pendant que l'air ne circule PAS.
- Lorsqu'on est prêt à couper, placer la torche près de la pièce à souder, vérifier que toutes les mesures de sécurité ont été prises et tirer sur la gâchette.
  - L'air circule pendant un temps de pré-gaz de 2 secondes et l'arc pilote démarre. (Exceptions : la première fois que l'on tire sur la gâchette après avoir allumé la machine, ou bien après un déclenchement thermique, la gâchette initiale est ignorée. Il s'agit-là d'une fonctionnalité de sécurité afin d'éviter que l'arc pilote ne prenne feu de façon inattendue ou bien si on appuie par mégarde sur la gâchette de la torche. L'autre exception a lieu lorsque la machine se trouve en postgaz, alors le temps de pré-gaz est sauté et l'arc pilote démarre immédiatement)
  - L'arc pilote fonctionne pendant 3,0 secondes et s'éteint à moins que l'arc ne soit mis en contact avec la pièce et que l'arc ne soit transféré. Eviter un temps d'arc pilote excessif en transférant rapidement l'arc sur la pièce à souder. Ceci permettra de prolonger la durée de vie utile des consommables.
  - Lorsque l'arc est ramené à 1/8" – 1/4" de la pièce à souder : l'arc est transféré, le courant passe au réglage du panneau de contrôle, et la coupure peut durer indéfiniment (ou jusqu'à ce que le facteur de marche de la TOMAHAWK™ 375 AIR soit dépassé)

- Percer la pièce à souder en baissant légèrement le chalumeau sur le métal dans un angle de 30° à partir de l'opérateur. Ceci permet d'éliminer les scories de la pointe de la torche. Faire tourner lentement le chalumeau sur la position verticale à mesure que l'arc s'approfondit.

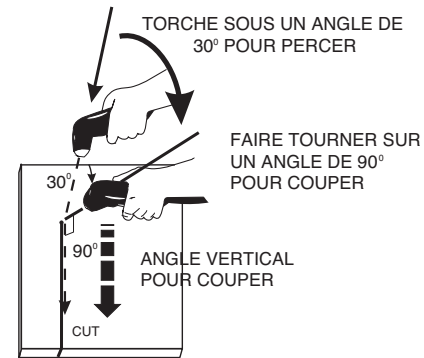

- Continuer à se déplacer pendant le coupage. Couper à une vitesse régulière sans s'arrêter. Maintenir la vitesse de coupage de sorte que l'hystérésis de l'arc se trouve de 10° à 20° derrière la direction de parcours.

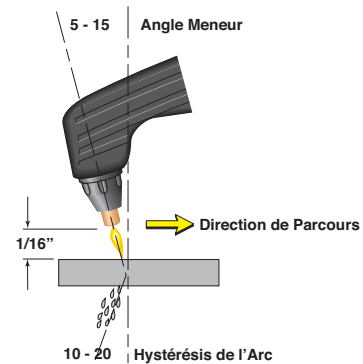

- Utiliser un angle meneur de 5° – 15° dans la direction de la coupe.
- Terminer la coupe à réaliser et relâcher la gâchette.
- Une fois la gâchette relâchée, l'arc cesse.
  - Le gaz continue à circuler pendant 15 secondes de Postgaz. Si la gâchette est activée pendant ce temps, l'arc pilote redémarre automatiquement.
- Si les scories sont difficiles à éliminer, diminuer la vitesse de coupage. Les scories à vitesse rapide sont plus difficiles à éliminer que celle à vitesse lente.

## ⚠ AVERTISSEMENT



LES CHOCS ÉLECTRIQUES PEUVENT ÊTRE MORTELS.

- Eteindre la machine au niveau de l'interrupteur de déconnexion sur l'arrière de la machine avant de serrer, nettoyer ou changer les consommables.

- Nettoyer fréquemment les éclaboussures et l'oxydation de la buse.

TOMAHAWK™ 375 AIR





## TORCHE

- Pendant le fonctionnement, si les LEDs Rouge et Jaune s'illuminent ensemble :
- Vérifier l'assemblage du matériel consommable de la torche. S'il n'est pas à sa place, la machine ne démarre pas. **Vérifier que la bague de l'écran soit serrée à la main. Ne pas utiliser de pinces ni trop serrer.**
- Réviser l'état de l'intérieur de la buse. Si des débris s'y sont accumulés, frotter l'électrode sur le bas et à l'intérieur de la buse pour éliminer toute couche d'oxydation ayant pu s'accumuler. Se reporter aux « Suggestions pour une Utilité Supplémentaire du système de la TOMAHAWK™ 375 AIR ».
- Réviser l'état de l'électrode. Si l'extrémité a une apparence en forme de cratère, la changer ainsi que la buse. La profondeur d'usure maximum de l'électrode est d'environ 0,062". Un arc vert et erratique indique une avarie définitive de l'électrode et celle-ci doit être changée immédiatement.
- Changer la buse lorsque la sortie de l'orifice est usé ou en forme d'ovale.
- Une fois que le problème a été détecté, ou si apparemment rien ne va mal, rétablir la machine en plaçant l'interrupteur d'alimentation sur la position ÉTEINT puis à nouveau sur ALLUMÉ. (Il est possible qu'en de rares occasions, le bruit électrique déclenche le circuit de sécurité. Ceci ne doit pas survenir de façon régulière)
- Si la machine ne se rétablit pas ou si elle continue à se déclencher, consulter la section de Dépannage.
- Utiliser les procédures de Coupage appropriées auxquelles se réfèrent les Recommandations de Procédures.

## DISCUSSION SUR L'ARC PILOTE

La TOMAHAWK™ 375 AIR a un arc pilote régulier et continu. L'arc pilote n'est qu'un moyen de transférer l'arc sur la pièce à souder pour le coupage. Des amorçages d'arc pilote répétés, en succession rapide, ne sont pas recommandés car ils réduisent généralement la vie utile du matériel consommable. De manière occasionnelle, l'arc pilote peut crépiter ou démarrer de façon intermittente. Cette situation est aggravée lorsque les consommables sont usés ou quand la pression de l'air est trop élevée. Ne jamais oublier que l'arc pilote est conçu pour transférer l'arc sur la pièce à souder et non pas pour de nombreux amorçages sans coupage.


La TOMAHAWK™ 375 AIR n'utilise pas les démarrages à haute fréquence. Lorsque l'arc pilote a démarré, on sent une légère impulsion dans la poignée de la torche. Ceci est normal et il s'agit du mécanisme qui amorce l'arc plasma. Cette impulsion peut également être utilisée pour aider à résoudre une situation de « non amorçage ».

## RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES PROCEDURES

Lorsqu'il est utilisé correctement, le coupage à l'arc plasma est un procédé très économe. Un usage inapproprié élèvera beaucoup le coût de fonctionnement.

### Général – Dans Tous les Cas

- Suivre les mesures de sécurité décrites tout au long de ce manuel et sur la machine.
- S'il s'avérait nécessaire d'effectuer une percée, baisser la torche doucement dans un angle d'environ 30° pour éliminer les scories de la pointe de la torche puis faire tourner lentement le chalumeau jusqu'à la position verticale à mesure que l'arc s'approfondit. Ce procédé éliminera une grande quantité de métal fondu et de scories. Attention ! Souffler les scories de la torche dans la direction opposée à l'opérateur et à tout objet inflammable.
- Le bec ne devrait pas être traîné sur la surface en métal. Une entretoise de drague est fournie pour maintenir une taille consistant de contact. Référez-vous aux configurations de pièces de contact dans cette section.

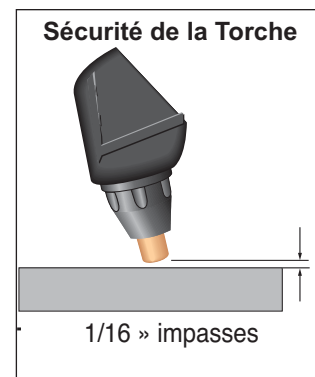

- Lorsque cela est possible, débiter la coupe à partir du bord de la pièce à souder.
- Ne pas cesser de se déplacer ! Une vitesse régulière est nécessaire. Ne pas s'arrêter.

## ⚠ AVERTISSEMENT




### LES CHOCS ÉLECTRIQUES PEUVENT ÊTRE MORTELS

- Couper la puissance d'entrée au niveau de l'interrupteur de déconnexion sur l'arrière de la machine avant de serrer, nettoyer ou changer les pièces consommables.

## Suggestions pour Obtenir Davantage d'Utilité du Système de la TOMAHAWK™ 375 AIR :

1. De manière occasionnelle, une couche d'oxyde peut se former sur la pointe de l'électrode, créant ainsi une barrière isolante entre l'électrode et la buse. Ceci déclenche le circuit de sécurité de la TOMAHAWK™ 375 AIR. Lorsque ceci survient, éteindre l'appareil, retirer la buse et l'électrode, puis frotter la surface inférieure interne de la buse avec l'électrode, ce qui aidera à éliminer l'accumulation d'oxyde. Remettre la buse en place, rallumer la machine et continuer à couper. Si le circuit de sécurité continue à se déclencher après avoir nettoyé le matériel consommable, changer ces pièces en installant un nouveau jeu de consommables. Ne pas continuer à essayer de couper avec du matériel consommable excessivement usé car ceci pourrait endommager la tête du chalumeau et diminuer la qualité du coupage. Ne pas laisser le câble ou le corps de la torche entrer en contact avec une surface chaude.
2. Afin d'améliorer la durée de vie du matériel consommable, voici quelques suggestions qui peuvent s'avérer utiles :
  - Vérifier que l'alimentation en air de la TOMAHAWK™ 375 AIR soit propre et sans présence d'huile. Utiliser plusieurs filtres en ligne si besoin est.
  - Minimize dross buildup on the nozzle tip by starting the cut from the edge of the plate when possible.
  - Le coupage pour une percée ne doit être réalisé que lorsque cela est nécessaire. Pour percer, incliner la torche sous un angle d'environ 30° du plan perpendiculaire à la pièce à souder, transférer l'arc, puis placer la torche en position perpendiculaire à la pièce puis commencer un mouvement en parallèle.

- Diminuer le nombre d'amorçages d'arcs pilotes sans transfert sur la pièce.
- Réduire le temps de l'arc pilote avant le transfert sur la pièce.
- Régler la pression de l'air en fonction des recommandations. Une pression supérieure ou inférieure provoquera des turbulences dans l'arc plasma tout en usant l'orifice de la pointe de la buse.
- N'utiliser que des pièces consommables de Lincoln. Elles sont brevetées et l'utilisation de tout autre matériel consommable pourrait endommager la torche ou diminuer la qualité du coupage.

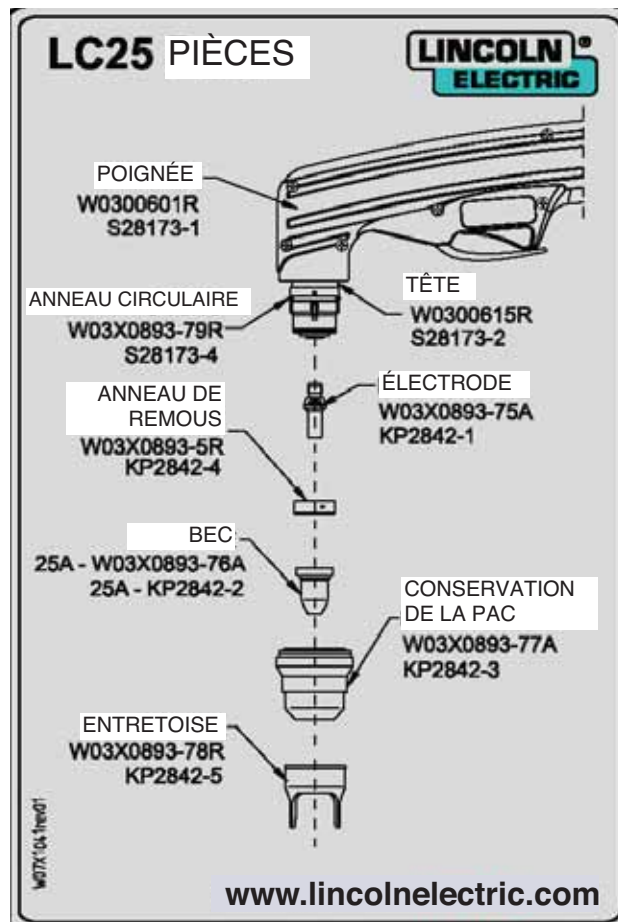


## CONFIGURATIONS DE PIÈCE DE TORCHE

L'air de TOMAHAWK™ 375 AIR emploie un découpage standard installé comme décrit ci-dessous.

Découpage standard installé : Dans la configuration standard de découpage le bec est conçu pour ne pas toucher le morceau de travail. L'avantage de cette méthode de découpage est bonne visibilité de l'arc. Cependant il exige d'une main régulière d'éviter de toucher le bec au morceau de travail qui causera l'usage prématuré de bec et une coupe déchiquetée. Une entretoise facultative de drague peut être fixée au chapeau de conservation pour maintenir une taille cohérente d'arc.

### STANDARD

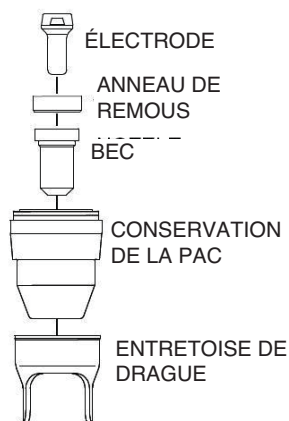

Référez-vous au décalque de pièces de torche plac sur votre machine ou les pages de pièces au fond de ce manuel pour les numéros de la pièce spécifiques requis pour chacune de ces installations.

**EMPLOYEZ TOUJOURS LES ÉLECTRODES ÉLECTRIQUES VÉRITABLES DE LINCOLN, LES BECS, ET LES PIÈCES DÉPENSABLES POUR LA MEILLEURE EXÉCUTION DE DÉCOUPAGE.**

## OPTIONS GÉNÉRALES /ACCESSORIES

Les options/accessoires suivants sont disponibles pour votre coupeur de plasma de Tomahawk de votre distributeur local de Lincoln.

### **K2377-1 - Petite Couverture de Toile**

Protégez votre machine si non utilisable. Fait à partir de la toile rouge attrayante qui est ignifuge, de la rouille résistante et produit hydrofuge. Il inclut une poche latérale commode pour tenir la torche de plasma.

**K2886-1 - Le kit de découpage de cercle de plasma (Tomahawk)** - pour le découpage entoure de 3 » à 33 » de diamètre (77mm 838mm).

## TORCHES

La torche suivante de rechange est disponible :

**Torche de Plasma Tenue dans la main de K2846-1 LC25 10' ; (3m)**

## PIÈCES DÉPENSABLES

Référez-vous au décalque de pièces de torche plac sur votre machine ou les pages de pièces au fond de ce manuel pour les numéros de la pièce spécifiques requis pour chacune des installations disponibles.

**⚠ AVERTISSEMENT**

LES CHOCS ÉLECTRIQUES peuvent être mortels.

- Faire réaliser l'installation et l'entretien de cet appareil par un électricien.
- Couper la puissance d'entrée au niveau de la boîte à fusibles avant de travailler sur l'appareil.
- Ne pas toucher les pièces sous alimentation électrique.

**ENTRETIEN DE ROUTINE**

1. Maintenir la zone de coupage ou de gougeage ainsi que les environs de la machine en bon état de propreté et sans matériaux combustibles. Ne pas permettre l'accumulation de débris qui pourraient obstruer la circulation de l'air vers la machine.
2. Tous les 6 mois environ, la machine doit être nettoyée avec de l'air à faible pression. Une machine propre permet un fonctionnement plus frais et une fiabilité supérieure. Prendre soin de nettoyer les endroits suivants :
  - Tableaux de Circuits Imprimés et dissipateurs
  - Interrupteur d'alimentation

**⚠ ATTENTION**

- Porter des lunettes de sécurité appropriées lorsqu'on utilise de l'air à faible pression.
3. Vérifier que la console en tôle ne présente pas de bosses ni de cassures. Réparer la console si besoin est. Conserver la console en bon état afin de garantir que les pièces sous haute tension soient protégées et que les espacements corrects soient maintenus. Toutes les vis en tôle externes doivent se trouver en place pour assurer la résistance de la console et la continuité de la terre électrique.
  4. Réaliser une inspection périodique du câble afin de détecter d'éventuelles fentes ou marques de perforation dans la gaine du câble. La changer si nécessaire. Vérifier que rien n'écrase le câble ni bloque la circulation de l'air à l'intérieur du conduit à air. De même, vérifier périodiquement que le câble ne présente pas de coques et les éliminer s'il y en a, de sorte que la circulation de l'air vers la torche ne soit pas restreinte.
  5. Nettoyer régulièrement le filtre d'admission d'air du compresseur.

**ENTRETIEN PERIODIQUE****⚠ AVERTISSEMENT**

LES CHOCS ÉLECTRIQUES PEUVENT ÊTRE MORTELS.

- Éteindre la machine au niveau de l'interrupteur de déconnexion sur l'arrière de la machine avant de serrer, nettoyer ou changer les pièces consommables.

Changer les pièces consommables en fonction des besoins.

**PROTECTION THERMIQUE**

Des Dispositifs de Détection Thermique protègent la machine contre les températures de fonctionnement excessives. Les températures excessives peuvent être dues à un manque d'air de refroidissement ou à un fonctionnement de la machine au-delà du facteur de marche et du régime de sortie. Si des températures de fonctionnement excessives surviennent, le LED thermique jaune s'allume et les Dispositifs de Détection empêchent la tension ou le courant de sortie.

Ces Dispositifs de Détection se rétablissent d'eux-mêmes une fois que la machine a suffisamment refroidi. Si la fermeture du thermostat était due à un excès de sortie ou de facteur de marche et si le ventilateur fonctionne normalement, l'Interrupteur d'Alimentation peut rester allumé et le rétablissement devrait avoir lieu dans les 15 minutes suivantes. Si le ventilateur ne tourne pas ou si les événements d'admission d'air étaient obstrués, alors la puissance doit être coupée et le problème de ventilateur ou l'obstruction de l'air doivent être corrigés.

Un circuit de protection est inclus pour surveiller la tension sur les condensateurs du filtre. Si la tension des condensateurs est trop élevée, le circuit de protection empêche la sortie.

## COMMENT UTILISER LE GUIDE DE DEPANNAGE

### ⚠ AVERTISSEMENT

L'entretien et les Réparations ne doivent être effectués que par le Personnel formé par l'Usine Lincoln Electric. Des réparations non autorisées réalisées sur cet appareil peuvent mettre le technicien et l'opérateur de la machine en danger et elles annuleraient la garantie d'usine. Par sécurité et afin d'éviter les Chocs Électriques, suivre toutes les observations et mesures de sécurité détaillées tout au long de ce manuel.

Ce guide de Dépannage est fourni pour aider à localiser et à réparer de possibles mauvais fonctionnements de la machine. Simplement suivre la procédure en trois étapes décrite ci-après.

#### **Étape 1. LOCALISER LE PROBLÈME (SYMPTÔME).**

Regarder dans la colonne intitulée « PROBLÈMES (SYMPTÔMES) ». Cette colonne décrit les symptômes que la machine peut présenter. Chercher l'énoncé qui décrit le mieux le symptôme présenté par la machine.

#### **Étape 2. CAUSE POSSIBLE**

La deuxième colonne, intitulée « CAUSE POSSIBLE », énonce les possibilités externes évidentes qui peuvent contribuer au symptôme présenté par la machine.

#### **Étape 3. ACTION RECOMMANDÉE**

Cette colonne suggère une action recommandée pour une Cause Possible ; en général elle spécifie de contacter le concessionnaire autorisé de Service sur le Terrain Lincoln Electric le plus proche.

Si vous ne comprenez pas ou si vous n'êtes pas en mesure de réaliser les actions recommandées de façon sûre, contactez le Service sur le Terrain Lincoln autorisé le plus proche.

### ⚠ AVERTISSEMENT



LES CHOCS ÉLECTRIQUES peuvent être mortels.

- Éteindre la machine au niveau de l'interrupteur de déconnexion sur l'arrière de la machine puis retirer les branchements de l'alimentation principale avant d'effectuer tout diagnostic de panne.

### ⚠ ATTENTION

Si pour une raison quelconque vous ne comprenez pas les procédures de tests ou si vous n'êtes pas en mesure de réaliser les tests/réparations de façon sûre, avant de continuer, contactez le **Service sur le Terrain Lincoln autorisé le plus proche** pour obtenir une assistance technique.

TOMAHAWK™ 375 AIR



## SIGNAUX D'ERREURS

Alarme (condition anormale)	ROUGE LED	JAUNE LED	Fréquence de Clignotement (Hz)	Réinitialiser Mode	NOTE
Sous-tension	HORS Clignotement	Clignotement	1	Réinitialisation Auto avec hystérésis.	Erreur et à l'arrêt lorsque la tension d'entrée est inférieure à 187Vac.
signal de surtension	Clignotement	HORS	4	Réinitialisation Auto avec hystérésis.	Erreur lors de la tension d'entrée est supérieure à 270Vac.
Une Dépression	Clignotement	HORS	1	Réinitialisation Auto.	Erreur et à l'arrêt lorsque la pression d'air d'entrée est faible.
PIP (Pièces en Place)	SUR	SUR	constante sur	Auto reset après 5sec.	Erreur et à l'arrêt lorsque le capuchon de retenue n'est pas fixé correctement.
Arrêt Thermique	HORS	SUR	constante sur	Auto reset après le temps de refroidissement.	Normal de réponse thermique due à la surchauffe.
OCV	Clignotement	Clignotement	1	Réinitialisation auto après la sortie de déclenchement.	Mode sans échec - si le déclencheur est tiré tout en tournant la machine, ou fixer des consommables avec la gâchette tiré.
Arrêt de Surtension	HORS	Clignotement	3	Auto reset après 2min. du temps de refroidissement.	Cet arrêt se produit si la machine coupe pour plus de 20sec en état de surtension (Vin> 270Vac).

Signal (Fonctionnement Normal)	VERT LED	ROUGE LED	Fréquence de Clignotement (Hz)	Réinitialiser Mode	NOTE
Puissance Sur Le Variateur Sur	SUR	HORS	constante sur	Toujours sur le moment où la machine est sous tension.	État de fonctionnement normal lorsque le déclencheur est éteint.
	SUR	SUR	constante sur	Lorsque la gâchette est relâchée.	État de fonctionnement normal lorsque le déclencheur est tiré.

Suivre les instructions de Sécurité détaillées tout au long de ce manuel.

PROBLÈMES (SYMPTOMES)	CAUSE POSSIBLE	ACTION RECOMMANDÉE
Le disjoncteur d'entrée se déclenche de façon répétée.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceci peut être normal. Si la sortie est réglée sur le maximum, un circuit de 20 amp est requis. Voir la page des Spécifications Techniques.</li> <li>2. Installer un circuit d'entrée plus grand ou bien régler le contrôle de sortie sur un ampérage inférieur.</li> </ol>	<p>Si tous les points possibles de mauvais réglages recommandés ont été vérifiés et que le problème persiste, <b>contacter le Service Après-vente local Agréé par Lincoln.</b></p>
Pas de lumière indicatrice d'état et le ventilateur ne fonctionne pas 5 secondes après que l'interrupteur d'alimentation ait été allumé.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifier que l'alimentation d'entrée soit allumée.</li> <li>2. Réviser les fusibles ou les disjoncteurs de la ligne d'alimentation et le branchement de la machine.</li> <li>3. Débrancher l'alimentation d'entrée sur le panneau des fusibles / disjoncteurs et vérifier la continuité de l'interrupteur de ligne. Changer l'interrupteur de ligne s'il est défectueux.</li> </ol>	
Pas de lumière indicatrice d'état 5 secondes après que l'interrupteur d'alimentation ait été allumé, mais le ventilateur fonctionne.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panneau défectueux possible d'inverseur de puissance.</li> <li>2. Le Tableau de Contrôle est peut-être défectueux.</li> </ol>	
Le LED Thermique ne s'éteint pas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Réviser les pièces consommables – Les LEDs thermique et de sortie s'illuminent lorsque des conditions dangereuses existent sur la torche.</li> <li>2. Panneau défectueux possible d'inverseur de puissance.</li> <li>3. Le Tableau de Contrôle est peut-être défectueux.</li> </ol>	

**⚠ ATTENTION**

Si pour une raison quelconque vous ne comprenez pas les procédures de tests ou si vous n'êtes pas en mesure de réaliser les tests/réparations de façon sûre, avant de continuer, contacter le **Service sur le Terrain Lincoln autorisé le plus proche** pour obtenir une assistance technique.

TOMAHAWK™ 375 AIR





Suivre les instructions de Sécurité détaillées tout au long de ce manuel.

PROBLÈMES (SYMPTOMES)	CAUSE POSSIBLE	ACTION RECOMMANDÉE
<p>La TOMAHAWK™ 375 AIR s'allume correctement mais il n'y a aucune réponse lorsqu'on tire sur la gâchette et seul le LED de PUISSANCE est illuminé.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faire tourner le bouton de sortie sur la zone de purge sur le devant de la TOMAHAWK™ 375 AIR. Si l'air ne circule pas, alors : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le détecteur de pression / ensemble du solénoïde de gaz principal est peut-être défectueux. Vérifier ou remplacer.</li> <li>• Le Tableau de Contrôle est peut-être défectueux.</li> </ul> </li> <li>2. Retirer les poignées (ou barils) de la torche et examiner tous les branchements.</li> <li>3. Vérifier le bon fonctionnement de l'interrupteur de la gâchette. Changer l'interrupteur de la gâchette ou le câble de la torche s'ils sont défectueux.</li> <li>4. Panneau défectueux possible d'inverseur de puissance.</li> <li>5. Le Tableau de Contrôle est peut-être défectueux.</li> </ol>	<p>Si tous les points possibles de mauvais réglages recommandés ont été vérifiés et que le problème persiste, <b>contacter le Service Après-vente local Agréé par Lincoln.</b></p>

**⚠ ATTENTION**

Si pour une raison quelconque vous ne comprenez pas les procédures de tests ou si vous n'êtes pas en mesure de réaliser les tests/réparations de façon sûre, avant de continuer, contacter le **Service sur le Terrain Lincoln autorisé le plus proche** pour obtenir une assistance technique.

TOMAHAWK™ 375 AIR



Suivre les instructions de Sécurité détaillées tout au long de ce manuel.

PROBLÈMES (SYMPTOMES)	CAUSE POSSIBLE	ACTION RECOMMANDÉE
Lorsqu'on tire sur la gâchette, l'air commence à circuler, mais il n'y a pas d'arc pilote au bout d'au moins 3 secondes.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifier que les pièces consommables de la torche ne soient ni sales ni graisseuses et que leur forme soit correcte. Changer les pièces consommables si nécessaire.</li> <li>2. Vérifier que la pression de l'air soit réglée correctement.</li> <li>3. Vérifier qu'il n'y ait pas de coques ni de restriction à la circulation de l'air dans le câble de la torche.</li> <li>4. Si on ne sent pas un léger coup dans la torche lorsqu'on tire sur la gâchette, vérifier que les connexions soient bien serrées dans la tête de la torche.</li> <li>5. Panneau défectueux possible d'inverseur de puissance.</li> </ol>	<p>Si tous les points possibles de mauvais réglages recommandés ont été vérifiés et que le problème persiste, <b>contacter le Service Après-vente local Agréé par Lincoln.</b></p>
L'air commence à circuler et il y a un arc très bref qui claque de façon consistante à chaque fois que l'on tire sur la gâchette.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifier que les pièces consommables de la torche soient serrées, ni sales ni graisseuses et que leur forme soit correcte. Les changer si nécessaire.</li> <li>2. Vérifier que la pression de l'air soit bien réglée.</li> <li>3. Panneau défectueux possible d'inverseur de puissance.</li> </ol>	
L'arc démarre mais crépite mal.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifier que les pièces consommables de la torche soient serrées, ni sales ni graisseuses et que leur forme soit correcte. Les changer si nécessaire.</li> <li>2. Vérifier que l'alimentation en air ne présente pas d'huile ni une grande quantité d'eau. S'il y a de l'huile ou une grande quantité d'eau, l'air doit être filtré ou bien la machine doit passer au nitrogène ou à l'air en bouteille.</li> <li>3. Vérifier que la pression de l'air soit bien réglée.</li> </ol>	

### ⚠ ATTENTION

Si pour une raison quelconque vous ne comprenez pas les procédures de tests ou si vous n'êtes pas en mesure de réaliser les tests/réparations de façon sûre, avant de continuer, contacter le **Service sur le Terrain Lincoln autorisé le plus proche** pour obtenir une assistance technique.

TOMAHAWK™ 375 AIR



Suivre les instructions de Sécurité détaillées tout au long de ce manuel.

PROBLÈMES (SYMPTOMES)	CAUSE POSSIBLE	ACTION RECOMMANDÉE
L'arc pilote démarre mais ne transfère pas lorsqu'il s'approche de la pièce.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifier que le branchement du fil de travail soit propre et effectué en toute sécurité.</li> <li>2. Le plasma ne coupe que des matériaux conducteurs. Ne pas essayer de couper de la fibre de verre, du plastique, du caoutchouc, du PVC ou tout autre matériau non conducteur.</li> <li>3. Vérifier que la pièce à souder soit propre et sèche. Éliminer toute trace d'oxyde, de rouille ou de scories.</li> <li>4. Vérifier tous les branchements du Tableau de Contrôle.</li> <li>5. Panneau défectueux possible d'inverseur de puissance.</li> </ol>	Si tous les points possibles de mauvais réglages recommandés ont été vérifiés et que le problème persiste, <b>contacter le Service Après-vente local Agréé par Lincoln.</b>
Les initiés pilotes d'arc mais s'éteint avant le transfert au travail. L'arc de découpage semble s'éteindre tout en coupant.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La tension d'entrée est au-dessous de 208V.</li> <li>2. La pression atmosphérique est placée trop haute.</li> </ol>	Abaissez la pression atmosphérique en tournant le bouton de régulateur. La pression peut être réglé plus bas que bleu réglé de flèche.

**⚠ ATTENTION**

Si pour une raison quelconque vous ne comprenez pas les procédures de tests ou si vous n'êtes pas en mesure de réaliser les tests/réparations de façon sûre, avant de continuer, contacter le **Service sur le Terrain Lincoln autorisé le plus proche** pour obtenir une assistance technique.

TOMAHAWK™ 375 AIR




Suivre les instructions de Sécurité détaillées tout au long de ce manuel.

### INDICATEURS DE CONSEIL DE STATUT

SYMPTÔME	VÉRIFIER
Quand le déclenchement est tiré le rendement rouge LED est clignotant ou régulier sans la circulation air.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifier qu'il y ait au moins 80 psi branchés sur la connexion du gaz sur l'arrière de la machine.</li> <li>2. Faire tourner le bouton de sortie dans la zone de purge puis régler le régulateur sur la pression correcte. La pression peut augmenter lorsque l'air cesse de circuler, mais ceci est normal. Ne pas rétablir la pression pendant que l'air est ÉTEINT.</li> <li>3. L'Interrupteur de Pression est peut-être défectueux.</li> <li>4. Le inverseur de puissance est peut-être défectueux.</li> </ol>
Les LED de vert, rouges et jaunes sont allumées et régulières. Indique que circuit de sûreté est ouverte.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. COUPER puis RALLUMER l'alimentation. Si la torche et les consommables sont correctement installés et elles sont les pièces correctes, les LED rouges et jaunes devraient s'éteindre. Le coupage ou gougeage normal peut reprendre.</li> </ol>
Le LED Thermique est allumé.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le thermostat de la machine s'est déclenché car les limites de facteur de marche ont été dépassées. Ne PAS couper la puissance. Laisser la machine refroidir pendant 15 à 30 minutes puis le thermostat se rétablira de lui-même.</li> <li>2. Les événements de la machine ou les ventilateurs sont obstrués de sorte que l'air ne peut pas circuler pour refroidir la machine de façon appropriée. Retirer tout corps étranger pouvant bloquer la circulation de l'air. Souffler de l'air propre et sec sur la machine à cet effet.</li> <li>3. La tension d'entrée ne se trouve pas dans un intervalle de <math>\pm 10\%</math> par rapport aux valeurs spécifiées.</li> <li>4. Le Tableau de Contrôle est peut-être défectueux.</li> </ol>
En mode de compresseur interne : L'arc de coupage s'éteint pendant le coupage et le compresseur s'éteint. Tous les LEDs fonctionnent normalement. Le ventilateur fonctionne.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le compresseur s'est surchauffé et son thermostat interne s'est déclenché. Ne PAS couper l'alimentation. Laisser la machine refroidir pendant 15 à 30 minutes puis le thermostat se rétablira de lui-même.</li> </ol>
Quand le déclenchement est tiré le rouge et les LED jaunes clignotent ensemble et le feu vert est allumé.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez ce bec et anneau de remous sont correctement installés et ils sont les pièces correctes. <b>Note</b> : Anneau de remous peut seulement entrer dans one-way.</li> <li>2. La tension d'entrée est trop basse et/ou la pression atmosphérique est trop réglée haut. Abaisser la pression atmosphérique.</li> </ol>
Quand le déclenchement est tiré la LED rouge est allumée, des circulations d'air et aucun arc pilote ne se produit.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez anneau de remous est correctement installé. <b>Note</b> : Anneau de remous peut seulement entrer dans l'one-way.</li> </ol>
Le rouge et les jaune LED clignotent alternativement.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le torche sûreté circuit a été ouvert, une fois rebranché cette condition devrait correctement remise automatiquement.</li> </ol>
Quand le déclenchement est tiré aucunes circulations d'air, la LED rouge est allumée, aucun arc pilote. Alors la LED sort.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez que indicateur de pression montre la pression. Air ne peut être reliée ou correctement installée.</li> </ol>

DIAGRAMME DE CABLAGE DE LA TOMAHAWK™ 375 AIR

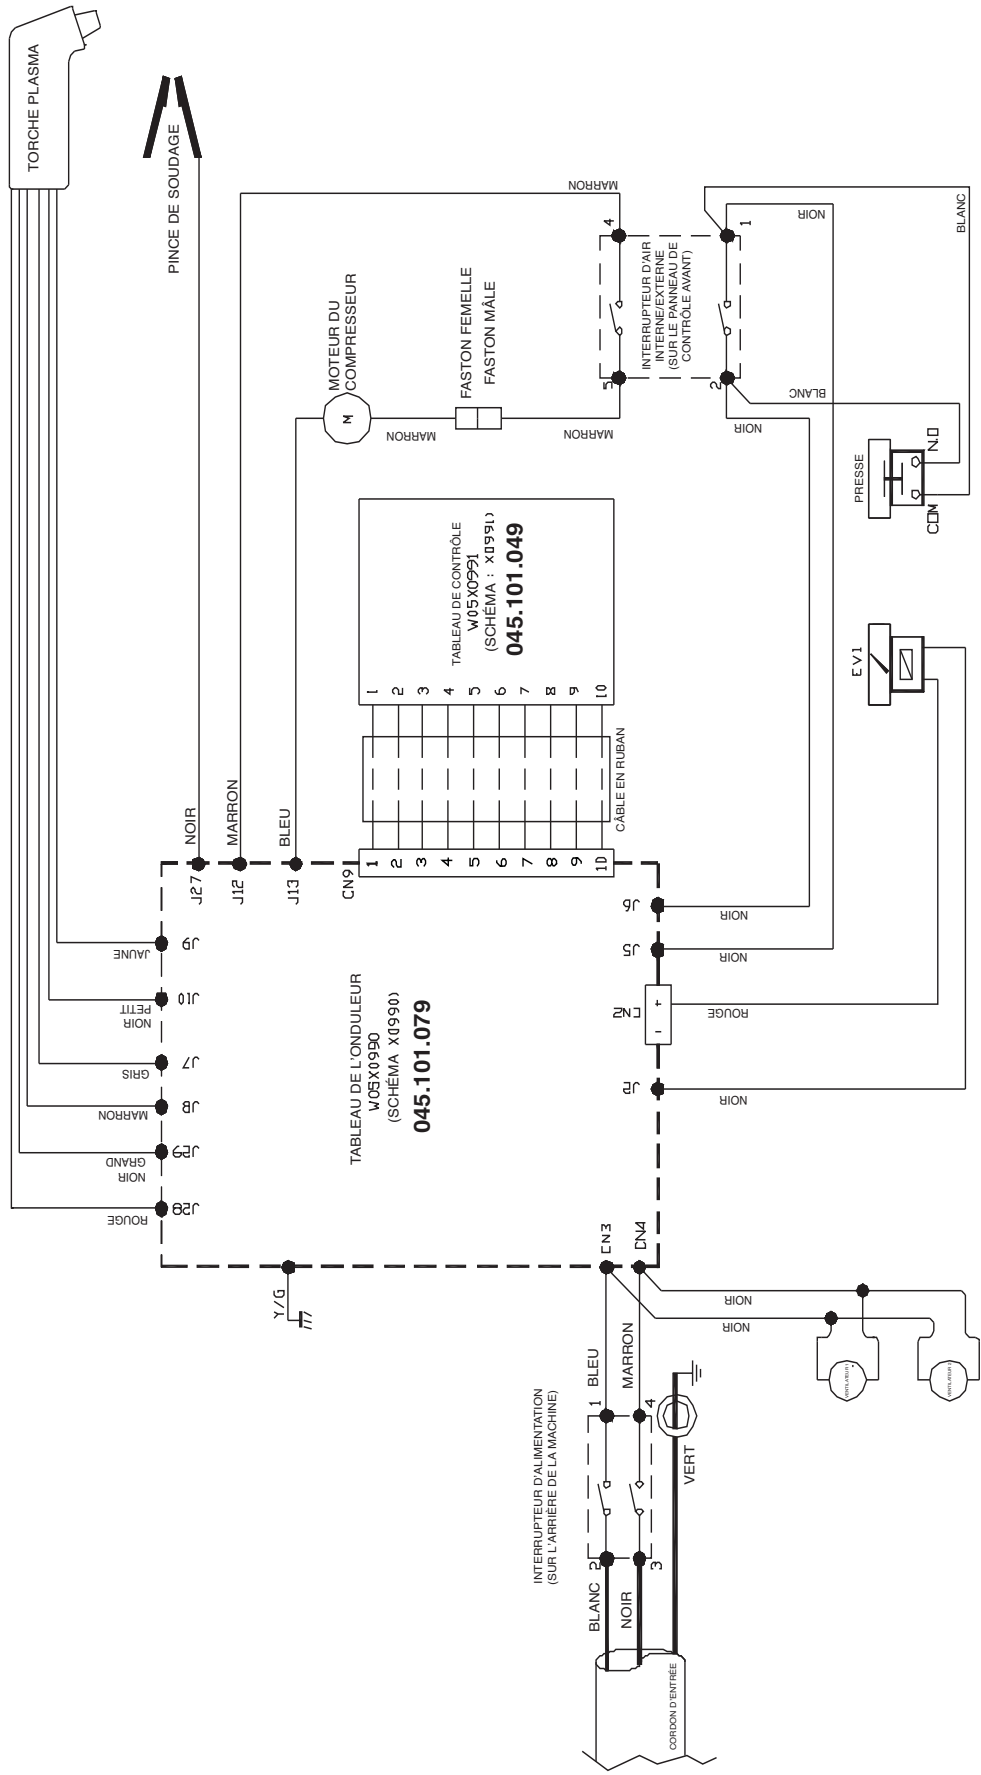

6 / 3 / 09

NOTE : Ce diagramme a valeur de référence uniquement. Il peut ne pas être exact pour toutes les machines couvertes par ce manuel. Le diagramme spécifique pour un code particulier est collé à l'intérieur de la machine sur l'un des panneaux de la console. Si le diagramme est illisible, écrivez au Département de Service afin d'en obtenir un autre en remplacement. Donner le numéro de code de l'appareil.

# NOTES

---

TOMAHAWK™ 375 AIR



			
<b>WARNING</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do not touch electrically live parts or electrode with skin or wet clothing.</li> <li>Insulate yourself from work and ground.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keep flammable materials away.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wear eye, ear and body protection.</li> </ul>
Spanish <b>AVISO DE PRECAUCION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No toque las partes o los electrodos bajo carga con la piel o ropa mojada.</li> <li>Aislese del trabajo y de la tierra.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenga el material combustible fuera del área de trabajo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Protéjase los ojos, los oídos y el cuerpo.</li> </ul>
French <b>ATTENTION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne laissez ni la peau ni des vêtements mouillés entrer en contact avec des pièces sous tension.</li> <li>Isolez-vous du travail et de la terre.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gardez à l'écart de tout matériel inflammable.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Protégez vos yeux, vos oreilles et votre corps.</li> </ul>
German <b>WARNUNG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berühren Sie keine stromführenden Teile oder Elektroden mit Ihrem Körper oder feuchter Kleidung!</li> <li>Isolieren Sie sich von den Elektroden und dem Erdboden!</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entfernen Sie brennbares Material!</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tragen Sie Augen-, Ohren- und Körperschutz!</li> </ul>
Portuguese <b>ATENÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Não toque partes elétricas e electrodos com a pele ou roupa molhada.</li> <li>Isole-se da peça e terra.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenha inflamáveis bem guardados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Use proteção para a vista, ouvido e corpo.</li> </ul>
Japanese <b>注意事項</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通電中の電気部品、又は溶材にヒフやぬれた布で触れないこと。</li> <li>● 施工物やアースから身体が絶縁されている様にして下さい。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 燃えやすいものの側での溶接作業は絶対にしてはなりません。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 目、耳及び身体に保護具をして下さい。</li> </ul>
Chinese <b>警告</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 皮肤或湿衣物切勿接触带电部件及焊条。</li> <li>● 使你自己与地面和工作件绝缘。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 把一切易燃物品移离工作场所。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 佩戴眼、耳及身体劳动保护用具。</li> </ul>
Korean <b>위험</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 전도체나 용접봉을 젖은 헝겍 또는 피부로 절대 접촉치 마십시오.</li> <li>● 모재와 접지를 접촉치 마십시오.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 인화성 물질을 접근시키지 마십시오.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 눈, 귀와 몸에 보호장구를 착용하십시오.</li> </ul>
Arabic <b>تحذير</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● لا تلمس الاجزاء التي يسري فيها التيار الكهربائي أو الألكترود بجلد الجسم أو بالملايس المبللة بالماء.</li> <li>● وضع عازلا على جسمك خلال العمل.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ضع المواد القابلة للاشتعال في مكان بعيد.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ضع أدوات وملابس واقية على عينيك وأذنيك وجسمك.</li> </ul>

READ AND UNDERSTAND THE MANUFACTURER'S INSTRUCTION FOR THIS EQUIPMENT AND THE CONSUMABLES TO BE USED AND FOLLOW YOUR EMPLOYER'S SAFETY PRACTICES.

SE RECOMIENDA LEER Y ENTENDER LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE PARA EL USO DE ESTE EQUIPO Y LOS CONSUMIBLES QUE VA A UTILIZAR, SIGA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SU SUPERVISOR.

LISEZ ET COMPRENEZ LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT EN CE QUI REGARDE CET EQUIPMENT ET LES PRODUITS A ETRE EMPLOYES ET SUIVEZ LES PROCEDURES DE SECURITE DE VOTRE EMPLOYEUR.

LESEN SIE UND BEFOLGEN SIE DIE BETRIEBSANLEITUNG DER ANLAGE UND DEN ELEKTRODENEINSATZ DES HERSTELLERS. DIE UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFTEN DES ARBEITGEBERS SIND EBENFALLS ZU BEACHTEN.

			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keep your head out of fumes.</li> <li>• Use ventilation or exhaust to remove fumes from breathing zone.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turn power off before servicing.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Do not operate with panel open or guards off.</li> </ul>	<b>WARNING</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los humos fuera de la zona de respiración.</li> <li>• Mantenga la cabeza fuera de los humos. Utilice ventilación o aspiración para gases.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desconectar el cable de alimentación de poder de la máquina antes de iniciar cualquier servicio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No operar con panel abierto o guardas quitadas.</li> </ul>	Spanish <b>AVISO DE PRECAUCION</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gardez la tête à l'écart des fumées.</li> <li>• Utilisez un ventilateur ou un aspirateur pour ôter les fumées des zones de travail.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Débranchez le courant avant l'entretien.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N'opérez pas avec les panneaux ouverts ou avec les dispositifs de protection enlevés.</li> </ul>	French <b>ATTENTION</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vermeiden Sie das Einatmen von Schweißrauch!</li> <li>• Sorgen Sie für gute Be- und Entlüftung des Arbeitsplatzes!</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strom vor Wartungsarbeiten abschalten! (Netzstrom völlig öffnen; Maschine anhalten!)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anlage nie ohne Schutzgehäuse oder Innenschutzverkleidung in Betrieb setzen!</li> </ul>	German <b>WARNUNG</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenha seu rosto da fumaça.</li> <li>• Use ventilação e exaustão para remover fumo da zona respiratória.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não opere com as tampas removidas.</li> <li>• Desligue a corrente antes de fazer serviço.</li> <li>• Não toque as partes elétricas nuas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenha-se afastado das partes moventes.</li> <li>• Não opere com os painéis abertos ou guardas removidas.</li> </ul>	Portuguese <b>ATENÇÃO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ヒュームから頭を離すようにして下さい。</li> <li>● 換気や排煙に十分留意して下さい。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● メンテナンス・サービスに取りかかる際には、まず電源スイッチを必ず切して下さい。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● パネルやカバーを取り外したまま機械操作をしないで下さい。</li> </ul>	Japanese <b>注意事項</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 頭部遠離煙霧。</li> <li>● 在呼吸區使用通風或排風器除煙。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 維修前切斷電源。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 儀表板打開或沒有安全罩時不準作業。</li> </ul>	Chinese <b>警告</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 얼굴로부터 용접가스를 멀리하십시오.</li> <li>● 호흡지역으로부터 용접가스를 제거하기 위해 가스제거기나 통풍기를 사용하십시오.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 보수전에 전원을 차단하십시오.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 판넬이 열린 상태로 작동치 마십시오.</li> </ul>	Korean <b>위험</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ابعء رأسك بعيداً عن الدخان.</li> <li>● استعمل التهوية أو جهاز ضغط الدخان للخارج لكي تبعد الدخان عن المنطقة التي تتنفس فيها.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● اقطع التيار الكهربائي قبل القيام بأية صيانة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● لا تشغيل هذا الجهاز اذا كانت الاغطية الحديدية الواقية ليست عليه.</li> </ul>	Arabic <b>تحذير</b>

**LEIA E COMPREENDA AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE PARA ESTE EQUIPAMENTO E AS PARTES DE USO, E SIGA AS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO EMPREGADOR.**

使う機械や溶材のメーカーの指示書をよく読み、まず理解して下さい。そして貴社の安全規定に従って下さい。

請詳細閱讀並理解製造廠提供的說明以及應該使用的銀焊材料，並請遵守貴方的有閣勞動保護規定。

이 제품에 동봉된 작업지침서를 숙지하시고 귀사의 작업자 안전수칙을 준수하시기 바랍니다.

اقرأ بتمعن وافهم تعليمات المصنع المنتج لهذه المعدات والمواد قبل استعمالها واتبع تعليمات الوقاية لصاحب العمل.





• World's Leader in Welding and Cutting Products •

• Sales and Service through Subsidiaries and Distributors Worldwide •

Cleveland, Ohio 44117-1199 U.S.A. TEL: 216.481.8100 FAX: 216.486.1751 WEB SITE: [www.lincolnelectric.com](http://www.lincolnelectric.com)